故障対策

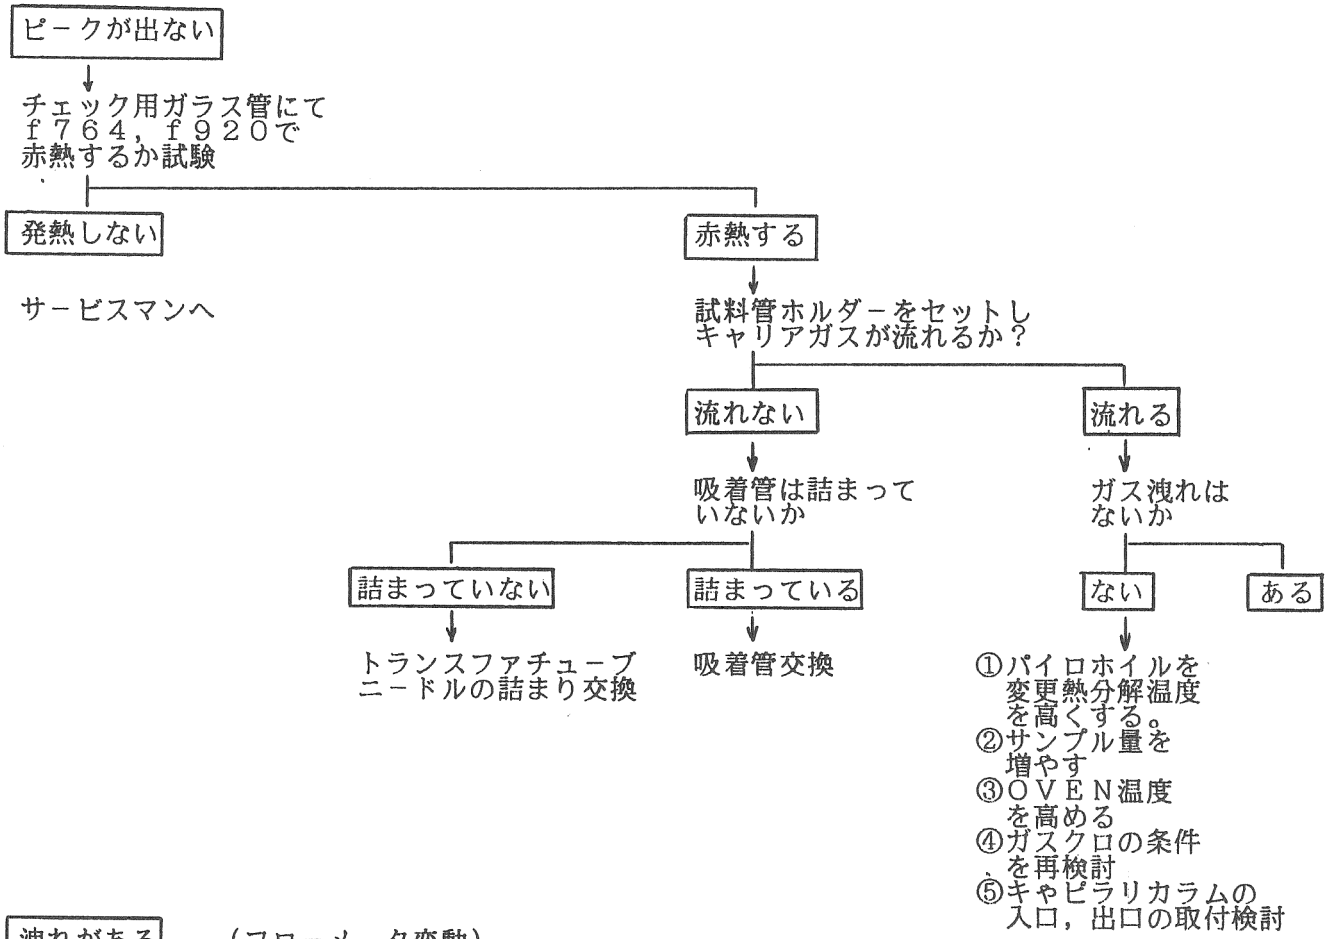
ピークが出ない
チェック用ガラス管にて
ｆ７６４，ｆ９２０で
赤熱するか試験
発熱しない
サービスマンへ
赤熱する
試料管ホルダーをセットし
キャリアガスが流れるか？
流れない
吸着管は詰まって
いないか
詰まっていない
トランスファチューブ
ニードルの詰まり交換
詰まっている
吸着管交換
流れる
ガス洩れは
ないか
ない
①パイロホイルを
変更熱分解温度
を高くする。
②サンプル量を
増やす
③ＯＶＥＮ温度
を高める
④ガスクロの条件
を再検討
⑤キャピラリカラムの
入口，出口の取付検討
ある

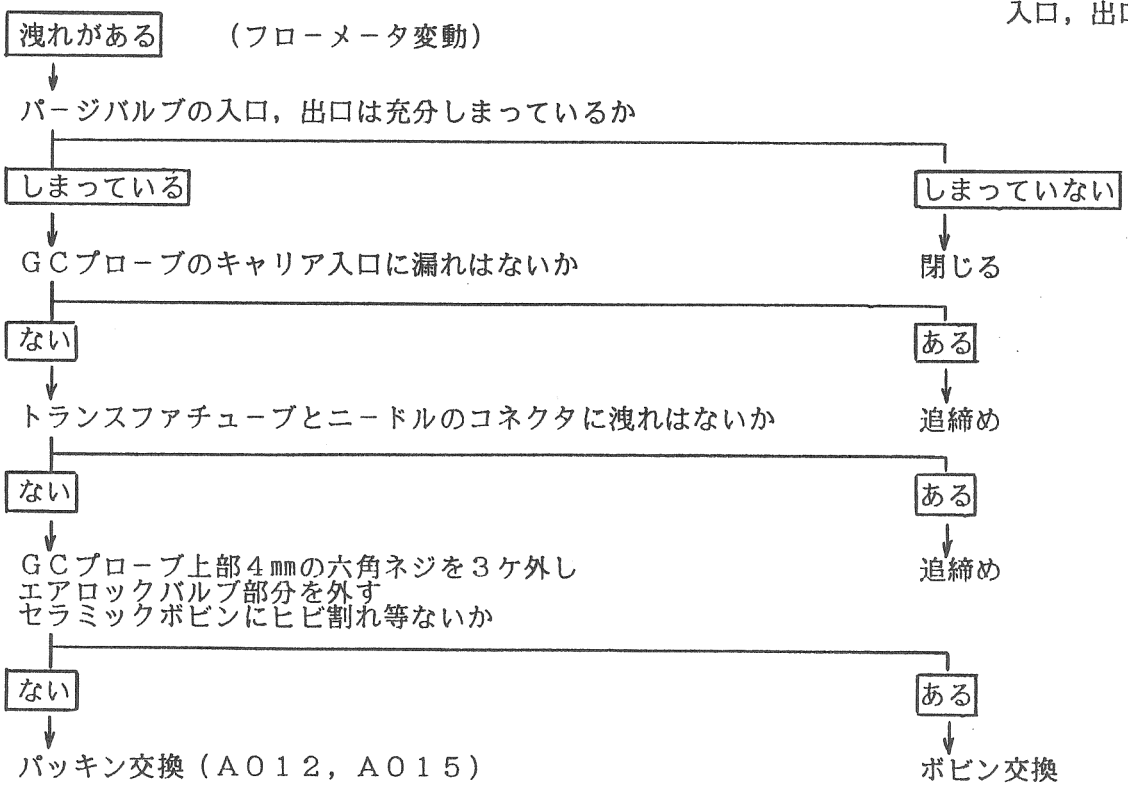
洩れがある
（フローメータ変動）
パージバルブの入口，出口は充分しまっているか
しまっている
ＧＣプローブのキャリア入口に漏れはないか
ない
トランスファチューブとニードルのコネクタに洩れはないか
ない
ＧＣプローブ上部４㎜の六角ネジを３ケ外し
エアロックバルブ部分を外す
セラミックボビンにヒビ割れ等ないか
ない
パッキン交換（Ａ０１２，Ａ０１５）
ある
ボビン交換
ある
追締め
ある
追締め
しまっていない
閉じる